



Rev. Augusti 2024, GBR, Stockholm

Bedömningsgrunder för skönhetsfel inlagda Plastgolv av rull- vara

(ansvarsfrågan ej bedömd)

Omfattar endast bedömning av sådana skönhetsfel som ej inverkar på golvets funktion i sitt sammanhang.

HUVUDREGEL

Observera att det för LVT-golv samt plastplattor finns separata bedömningsgrunder.

Smärre skönhetsfel skall, för att beaktas, vara direkt synliga vid en opartisk bedömning som utförs med den noggrannhet som är normal vid slut- och garanti-besiktning av husbyggnadsarbeten.

Besiktning ska i allmänhet ske stående. Skönhetsfel som framträder enbart vid vissa ljus, kan uppmärksammas enbart från vissa delar av rum, ses först efter påpekande eller liknande, betraktas i enlighet med detta ej som felaktigheter.

Särskild hänsyn bör även tas till typ av material och undergolvets betydelse för ytbeläggningen. På material med hög ytglans kan exempelvis synliga ytmärken/repor framträda lättare och ojämnheter i undergolvet kan avslöjas. Variationer i underlaget (t.ex. skarvar mellan träfiberskivor/spånskivor, brätt-drag/ränder från stålslipning, limränder etc.) kan rapporteras till ytan. Dessa bör då inte betraktas som felaktigheter. Smärre avvikelser får därför tolereras.

Benägenhet för intrycksmärken förekommer varierande hos olika produkter varför vid bedömning materialets konstruktion, underlag, typ av belastning och belastningsytan måste beaktas.

Vid ytor som utsättes för punktslitage bör mattan skyddas, vid tex kontorsstolar med hjul, med ett stol-underlägg. Vid bedömning skall toleranser och utförandeföreskrifter som framgår av tillämpliga kapitel i aktuell AMA Hus, med Råd och Anvisningar, gälla. Vid mönsterläggning skall hänsyn tagas till att smärre förskjutningar, pga mönster och tillverkningssätt, kan förekomma.

Bedöms ej skönhetsfel som försumbart skall i första hand felaktighet åtgärdas. I andra hand värderas felet i förhållande till köpeskillingen (dvs. vad köparen betalt för golvet), hur länge golvet använts och lokalens övriga standard. Framkommer därvid att felets värde understiger 30% av köpeskillingen, reduceras köpeskillingen med motsvarande procent. Bedöms felets värde, efter ev. åtgärd, överstiga 30% av köpeskillingen bör aktuell golvbeläggning utbytas.

I de fall fogning med fogvätska/tråd utförts kan exakt glans-/ färgöverensstämmelse mellan fog och golv-material av tillverkningstekniska skäl ej alltid erhållas. Smärre avvikelser får därför tolereras.

Mönsterpassning utföres enligt de anvisningar materialfabrikant angett i datablad/arbetsbeskrivning eller lik handling. Smärre avvikelser i mönsterrapporter kan av tillverkningstekniska skäl förekomma, varför en avvikelse intill 3 mm/m får accepteras. Dock skall vid läggningen ha tillsetts att sådan ev. mönsterförskjutning utjämnats genom att ena våden förskjuts.

Fogar tillåts i en omfattning som framgår av aktuell AMA Hus, kapitel MFK.

I de fall bedömning saknas vid någon underregel nedan ska det bedömas enligt huvudregeln. Efter att eventuell åtgärd är utförd bedöms arbetet enligt huvudregeln.

Underregler med bedömning och eventuell lämplig åtgärd finner du på nästa sida.

	UNDERREGLER – Smärre fel åtgärdas enligt nedan		
	FELETS ART	BEDÖMNING	EVENTUELL LÄMP- LIG ÅTGÄRD
Fel beträffande material	Färgdifferens/glansskillnader mellan våder	<i>Inför bedömning: Se till att samma batch använts och installerats enligt anvisning med hänsyn till eventuell vådvändning. Se också till att produkten har installerats i rullnummer- och kapföljd.</i>	
	Mönsterfel/tryckfel		
	Mönsterpass/repetition från produktion	Högsta tillåtna avvikelse på mönsterrapport är för plastmattor 3 mm/m.	
	Klumpar i PVC Knutar eller ojämnheter i bärare/baksida Ytskador Främmande massa Ytbehandling saknas		Åtgärdas om möjligt genom urstansning/urskärning i mönsterbilden fogar. Inläggning av ny bit (mönsterbild) samt fogförslutning.
	Tjockleksskillnader	Får vara maximalt 0,2 mm för stegljudsdämpande produkter och 0,15 mm för övriga. Observera att det kan vara svårt att avgöra orsak när det är installerat.	Ytbehandling på plats. Enstaka våder bytes (om samma batch) om möjligt.
Fel beträffande montering	Fel i mönsterpassning		
	Ojämn svetsning		Skärs ren eller fogas om.
	Ojämn kemsjets		
	Blåsor (mindre)/limbom/kantresning	Kan ha många orsaker. Utredds vid behov.	Åtgärdas genom injicering av lim vid enstaka blåsor.
	Passning mot väggar, installationsdelar	Mot avgränsningar, hinder och dylikt får springbredden vara 0,5 mm.	Kan åtgärdas genom montering av list eller fogning.
	Genomslag av limränder		
	Vikveck (hanteringsveck)		Värma mattan försiktigt.
Fläckar	Orent underlag (sandkorn o d under mattan)		Åtgärdas eventuellt genom att knacka med hammare.
	Smärre fläckar från hantering, transport eller annat		Tas bort enligt skötselanvisning.
Övrigt	Färgförändringar eller fläckar/missfärgningar		Åtgärdas om möjligt genom urstansning i mönsterbildens fogar. Inläggning av ny bit (mönsterbild) samt fogförslutning. Mörkergulning försvinner normalt efter en tids exponering i dagsljus (svårare fall bedöms dock enligt huvudregeln). UV-ljusskador (beroende på produktens ålder) och mjukgörarevandning åtgärdas ej (egenskaper hos materialet)
	Friktionsmärken		Kan i många fall åtgärdas. Orsak utreds. Åtgärd beroende på utredningens resultat.
	Repor		Orsak utreds. Åtgärd beroende på utredningens resultat, exempelvis polering, punktlackering, svetsning.
	Fuktskador		Orsak utreds. Åtgärd beroende på utredningens resultat.
	Vattenvitning		Vattenvitning åtgärdas ej (egenskap hos materialet). Försvinner normalt några dagar efter att vattnet avlägsnats.
	Intrycksmärken	Vid bedömning: Ta i beaktande att olika produkter är olika intryckskänsliga.	Tänk på att risken för intrycksmärken kan minskas genom att använda korrekta möbeltassar.