



Rev. Januari 2016. GBR. Stockholm

Bedömningsgrunder för skönhetsfel inlagda Textilgolv

(ansvarsfrågan ej bedömd)

Omfattar endast bedömning av sådana skönhetsfel som ej inverkar på golvets funktion i sitt sammanhang.

HUVUDREGEL

Smärre skönhetsfel skall, för att beaktas, vara direkt synliga vid en opartisk bedömning som utförs med den noggrannhet som är normal vid slut- och garantibesiktning av husbyggnadsarbeten.

Besiktning ska i allmänhet ske stående. Skönhetsfel som framträder enbart vid vissa ljus, kan uppmärksammas enbart från vissa delar av rum, ses först efter påpekande eller liknande, betraktas i enlighet med detta ej som felaktigheter.

Shading – ändring i utseende hos mattluggen beroende på ojämna ändringar i luggens riktningar – betraktas ej som felaktighet.

Smärre mönsteravvikelser kan av tillverkningstekniska skäl förekomma, varför avvikelser enligt vad som anges nedan får accepteras.

Snedhet/krokighet/båglinjer får, oberoende av utrymmets storlek, ej i något fall överstiga 30 mm.

Randmönstrade mattor bör ha ränderna så långt som möjligt raka och sett över kortare sträckor (1/2 m) inte uppvisa större avvikelser än vad som motsvarar en tuffrad (2-4 mm)

Vid mönsterpassning mellan intilliggande våder får för materialet accepteras 30 mm mönsterförskjutning. Dock skall läggningen ha tillsetts att sådan ev. mönsterförskjutning utjämnats genom att ena våden förskjutits.

Bedöms ej skönhetsfel som försumbart värderas felet i förhållande till köpeskillingen (dvs. vad köparen betalt för mattan), hur länge golvet använts och lokalens övriga standard. Framkommer därvid att felets värde understiger 30% av köpeskillingen, reduceras köpeskillingen med motsvarande procent. Bedöms felets värde, efter ev. åtgärd, överstiga 30% av köpeskillingen bör aktuell golvbeläggning utbytas.

Uppmärksamhet på att vissa fel kan lagas på ett fackmannamässigt sätt skall iaktas. Utförs lagning skall denna bedömas enligt ovan.

Eventuell uppkommen besvärande statisk elektricitet betraktas ej som felaktighet såvida inte mattfabrikant och/eller golventreprenör vid upphandlingen gjort utfästelser att statisk elektricitet ej kommer att uppstå eller givit riktvärden för den maximala statiska elektricitetens nivå.

Fogar tillåtes i en omfattning som framgår av aktuell HUS AMA, kapitel MFK (fd Q3).

UNDERREGLER – Smärre fel åtgärdas enligt nedan

FELETS ART		LÄMPLIG ÅTGÄRD
Fel betr. Grundstomme - baksida	Grundstomme uppräffad i skarvkant Veck i grundstomme eller beläggning	Åtgärdas om möjligt. Därefter enligt huvudregeln.
	Beläggning saknas (mindre fläckar) Klumpar i beläggning (smärre antal)	Infällning. På löslagda mattor genom infällning av enbart beläggning från baksida.
	Beläggning släpper från slitytan (mindre ytor)	På löslagda mattor genom fastlimning från baksida.
Fel på slitytan - tuft	Stoppränder Tafflingsränder Färgränder Pilling Glestuftning Brister i mönsterpassning Snedhet/krokighet/båglinjer Nyansskillnad mellan våder Färgavvikelser (gäller ej mattor av restgarnstyp)	Enligt huvudregeln.
	Öglor saknas Höga eller låga öglor Garnklumpar Smärre skador eller felaktigheter på öglor eller lugg Smärre latexgenomslag från beläggning.	Isyning av nya öglor eller infällning. Därefter enligt huvudregeln.
	Nedtrampning Färgförändring Garnförankring	Enligt EN 1307 klassificering.
	Shading	Bedömes ej som fel.
	Skriveffekter – kritränder Nålstopp Pilling	Enligt huvudregeln.
Fel på slitytan - nålfilt	Smärre fiberanhopning Smärre slityta saknas	Infällning. Därefter enligt huvudregeln.
	Smärre fläckar från tillverkning, transport eller annat	Rengöring. Därefter enligt huvudregeln.
Övrigt		